

# کنترل سرعت در ماشین های DC :

$$N = k_n \left( \frac{V_t - I_a R_a}{\Phi} \right) \Rightarrow N \propto \frac{V_t}{\Phi}$$

(۱) روش میدانی :

\* اگر  $V_t$  ثابت باشد :

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{\Phi_2}{\Phi_1}$$

محدودیت های کنترلی میدانی :

(۱) سرعت کنترل همیشه بیشتر از سرعت اسمی (شاررانی توان بیشتر از شارر اسمی نبود)

(۲) با توجه به کاهش شارر افزایش سرعت و کاهش گشتاور را سبب خواهد شد لذا در کاربردهای توان ثابت به کار گرفته می شود.

(۳) در شاررهای خیلی کم اثر عکس العمل آرمیچر بیشتر نمایان می شود، لذا این کنترل در سرعتها<sup>ی</sup> خیلی بالا برای ماشین های توان بالا مقدور نمی باشد. لذا در ماشین های توان پایین قابلیت بیشتری

از خود نشان می دهد. در توان بالا نسبت کنترل ۲ به ۱

در توان متوسط " " ۴ به ۱


در توان پایین " " ۸ به ۱

(۴) کنترل سرعت به صورت معکوس امکان پذیر نمی باشد.

# کنترل سرعت:


$$N \propto \frac{1}{\Phi}, N \propto V_t$$

1) کنترل میدان:  
 2) برقرشت:

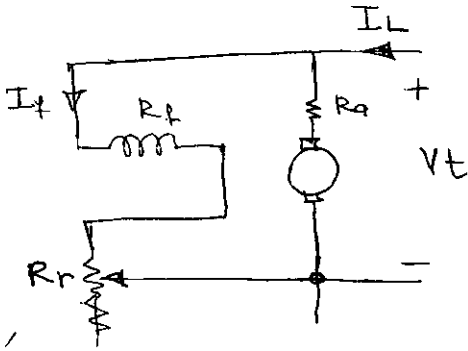


$$N = \frac{k_n V_t}{\Phi} - \left( \frac{k_n R_a}{k_t \Phi^2} \right) \tau$$

$$\Phi \propto I_f$$

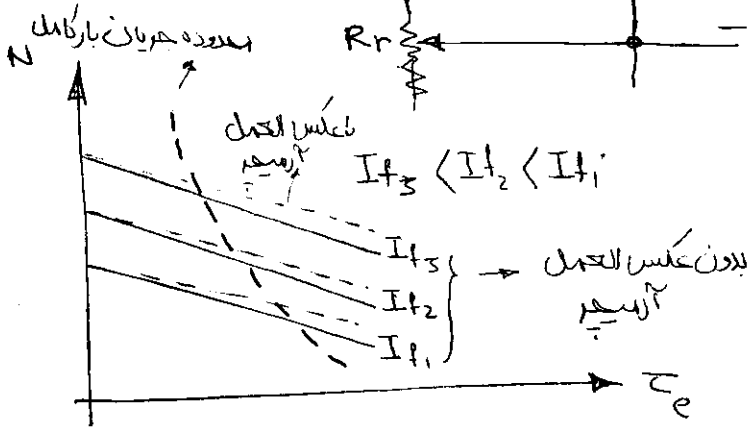

# 2) کنترل میدان ماشین سری:

با سررشت: (بدون سررشت) Diverter

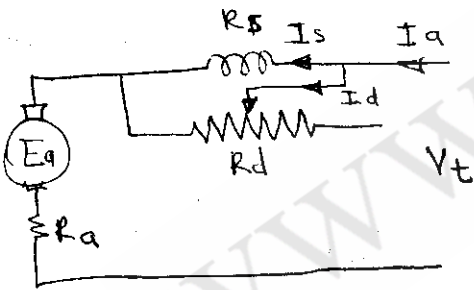


$$I_s = I_a \left( \frac{R_d}{R_d + R_s} \right) = k_d I_a$$

$$k_d = \frac{1}{\frac{R_s}{R_d} + 1}$$


$$\Phi = k_d k_f I_a$$

$$N = \frac{k_n}{k_f} \left[ \frac{V_t \sqrt{k_t k_f}}{\sqrt{\tau}} - (R_a + R_s) \right]$$

$$N = \frac{k_n}{k_f} \left[ \frac{V_t \sqrt{k_t k_f}}{\sqrt{k_d} \sqrt{\tau}} - \frac{1}{k_d} (R_a + (R_s || R_d)) \right]$$

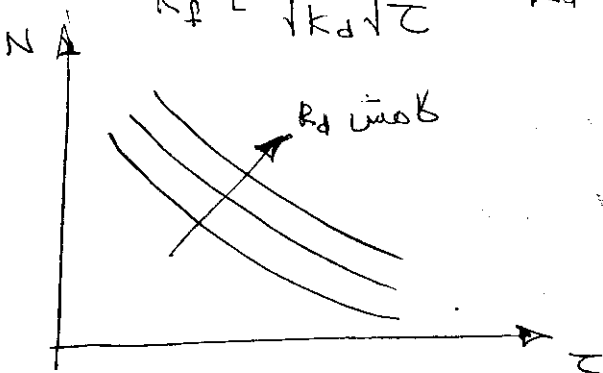


با کنترل میدان تیاسده :  
 \* سه سه میدان به چند سه  
 سه سری با هم تبدیل می کنه -  
 سه صورت گسسه تحسری کند

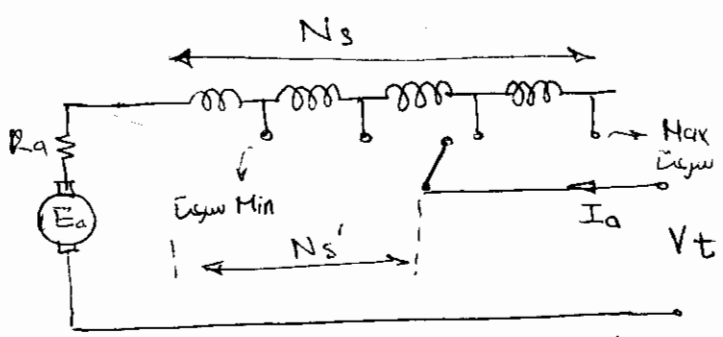

موتور  $At = I_a \frac{N_s'}{N_s} = k_s I_a$        $R'_s = k_s R_s$


$$N = \frac{k_a}{k_f} \left[ \frac{V_t \sqrt{k_t k_f}}{\sqrt{k_s} \sqrt{t}} - \left( \frac{R_a}{k_s} + R_s \right) \right]$$

ج) کنترل سری موازی میدان :

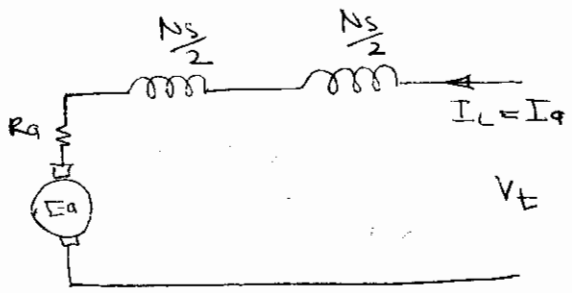

\* آمپر دور در حالت موازی سری شده :  
 گسسه است.

$At = 2 \left( \frac{N_s}{2} \times I_a \right) = N_s I_a$

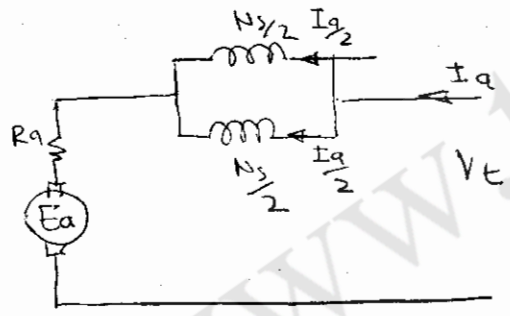

موازی شده  $At = 2 \left( \frac{N_s}{2} \times \frac{I_a}{2} \right)$   
 $= \frac{1}{2} N_s I_a = \frac{1}{2} At$  سری


$R'_s = \left( \frac{R_s}{2} \parallel \frac{R_s}{2} \right) = \frac{R_s}{4}$

$R_s = \frac{1}{4} R_s$  موازی ،  $k_s = \frac{1}{2}$  موازی } \*  
 $R_s = R_s$  سری ،  $k_s = 1$  سری

مثال: مشخصه مدار باز یک موتور سری تحت سرعت 900 rpm به قرار زیر است: (مشخصه مدار باز یعنی مشخصه مغناطیس شونده)

$E_a$	0	78	150	192	220
$I_f$	0	50	100	150	200

مقاومت آرمیچر  $0.035 \Omega$  و مقاومت میدان  $0.015 \Omega$  می باشد. مطلوب است گشتاور و سرعت موتور تحت ولتاژ 220V و جریان آرمیچر 200A در حالتان میدان سری در دو حالت که سه سه با هم وارد می کنند در صفت سه سه میدان عمل کند.

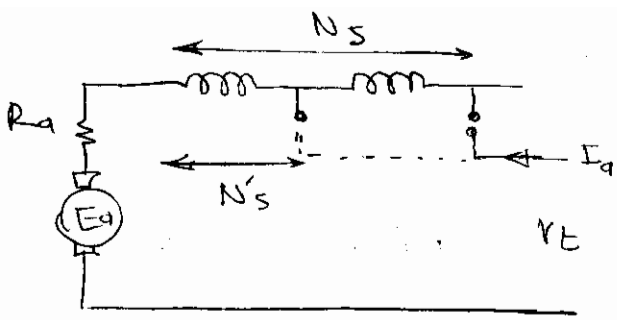

حالت: حالت تک سرپیچ:

$$E_a = V_t - I_a(R_a + R_s)$$

$$= 220 - 200(0.035 + 0.015)$$

$$= 210 \text{ V}$$

\* در شرایط باردار موتوری 210V شد. در هنگام بی باری بعداً سرعت 900 rpm عمل می کند. برای ولتاژ 220V جریان 200A می گذرد (از میدان سری می گذرد). چون در حالت باردار با همین جریان 200A از میدان سری عبور می کند. یعنی سرعت ماشین تخمین کرده است.

$$\text{سرعت موتور} = 900 \times \frac{210}{220} = 859.1 \text{ rpm}$$

$$T_c = \frac{E_a I_a}{\omega} = \frac{210 \times 200}{\frac{2\pi}{60} \times 859.1} = 466.85 \text{ Nm}$$

$$R_s = \frac{1}{2} \times 0.035 = 0.0075$$

حالت نصف سرپیچ:

$$E_a = 220 - 200(0.0075 + 0.035) = 211.5 \text{ V}$$

$$E_a = 150 \text{ V} \text{ برای } 100 \text{ A در حالت } \frac{200}{2} = 100 \text{ A}$$

جریان معادل تک سرپیچ  
بی باری (مشخص مدار باز)

$$\text{سرعت موتور} = 900 \times \frac{211.5}{150} = 1269 \text{ rpm}$$

\* جریان بار این ولت نصف شده است

$$T = \frac{211.5 \times 200}{\frac{2\pi}{60} \times 1269} = 318.5 \text{ Nm}$$

چون که سرپیچ ها نصف شده اند.

ولتاژ تغذیه باعث کم شدن سرعت در ولتاژهای کمتر از اسمی می شود.

اسمی

کنترل آرسیج:

(1) کنترل سرعت، در سرعت های زیر سرعت اسمی انجام می شود.  
(2) با توجه به ثابت ماندن جریان آرسیج در جریان میدان، مشخصه کنترل آرسیج یک حرکت گسسته در

ثابت ارائه می دهد.

(3) معکوس کردن سرعت در کنترل آرسیج به راحتی قابل حصول است.

# انواع کنترل آرمیچر:

۱) کنترل رتوستایی (  $I_f$  ثابت،  $E_a$  متغیر )


ولتاژ تحده متغیر نیاز ندارد.

تلفات آرمیچر با توجه به مقاومت  $R_a$  زیاد است.

راندن سیم‌چلی باین و نسبت کاهش


سخت، کاهش پیدا می‌کند.

فقط برای موتورهای کوچک استفاده می‌شود.

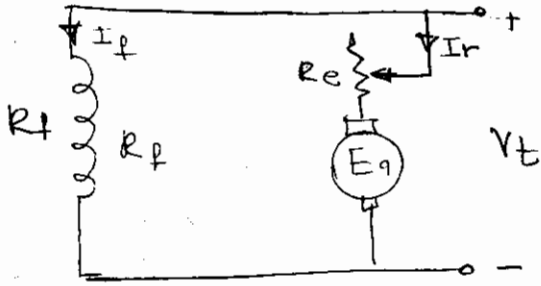

$$N_1 = k_n \frac{V_t}{\phi} \quad N_2 = k_N \frac{V_t - I_a R_e}{\phi}$$

$$\frac{N_1 - N_2}{N_1} = \frac{I_a R_e}{V_t}$$

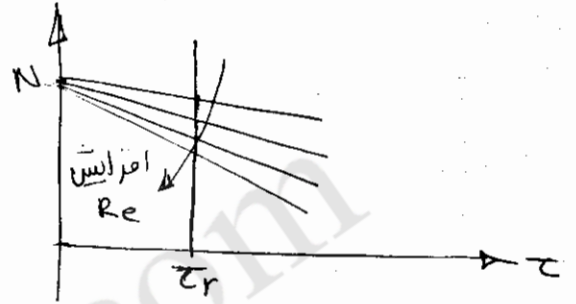


$$\mu = \frac{(V_t - I_a R_e) I_a}{V_t I_a} = \frac{R_e I_a}{V_t} \approx \frac{N_2}{N_1}$$

۲) کنترل وارد لئونارد:

ولتاژ متغیر در ورودی موتور به وسیله یک رتروآتور DC:

موتور DC با کنترل آرمیچر میدان

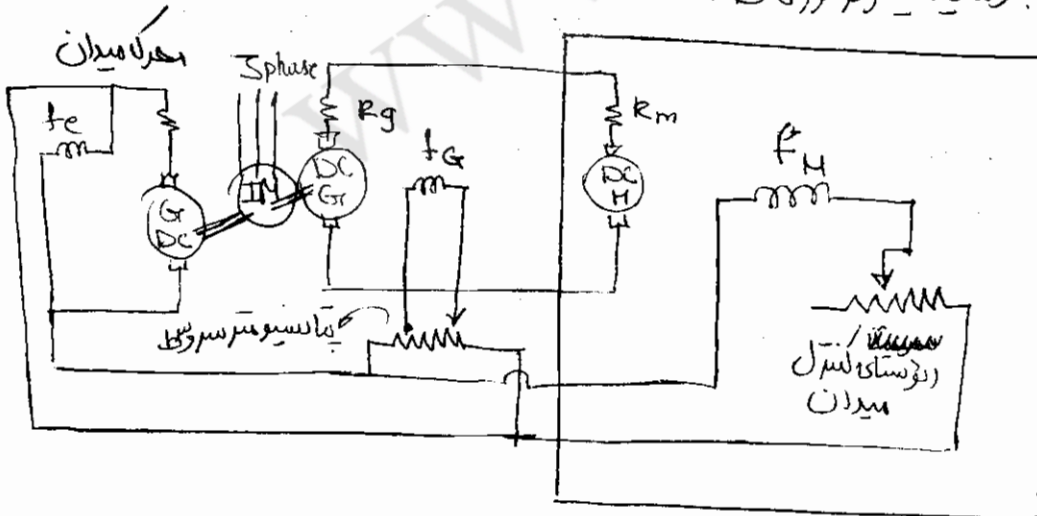

\* پتانسیومتر متوسط برای کنترل ولتاژ رتروآتور در دو جهت مثبت و منفی برای تغییر جهت چرخش



# مشخصات کسرن وارد لئونارد:

- ۱) راندمان نسبت به حالت رنوسایی خیلی خوب است.
- ۲) امکان کسرن سرعت در دو جهت مختلف وجود دارد.
- ۳) امکان بازگشت انرژی به منبع فراهمی باشد.


## ۳) مدل‌های استاتیکی:

- ۱) ولتاژ DC ثابت و ولتاژ DC متغیر (DC-DC) برشگرهای DC.
- ۲) ولتاژ AC به ولتاژ DC متغیر (AC-DC) یکسوکننده‌های قابل تغییر.

## برشگر DC:

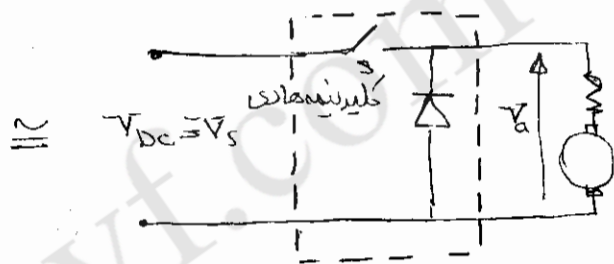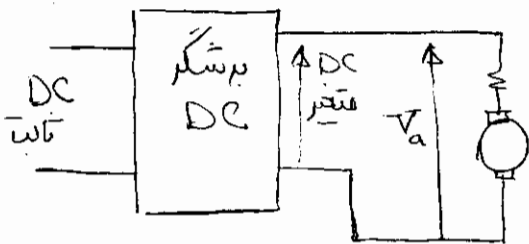

\* کلیپس‌های با فرکانس‌های استاتیکی ما قطع و وصل می‌شود.

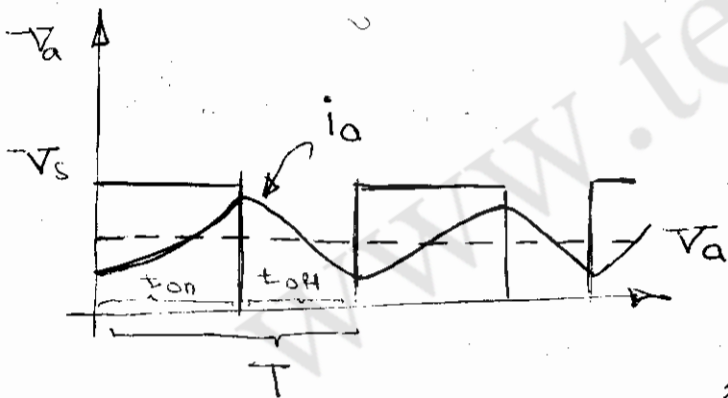

$$V_a = V_s \frac{t_{on}}{t_{on} + t_{off}} = V_s \frac{t_{on}}{T}$$

$$\Rightarrow V_a = KV_s$$

← سیل کاری برشگر




مزایای مدل‌های استاتیکی (نسبت به وارد لئونارد) (برشگرهای DC)

- ۱) که حجم تر
- ۲) که هزینه تر
- ۳) راندمان بالاتر

۱۱) یکسوکننده های قابل کنترل :


برای موتورهای کوچک از سیستم تک فاز :

\* (4) در سیکل مثبت و (2) برای سیکل منفی در دست گرفته شده است.

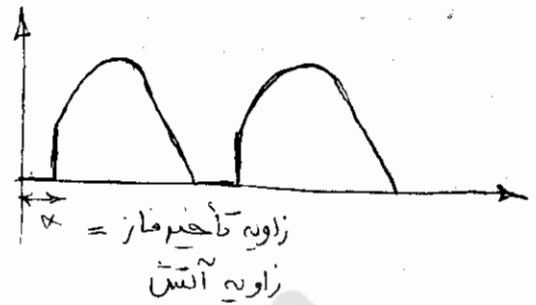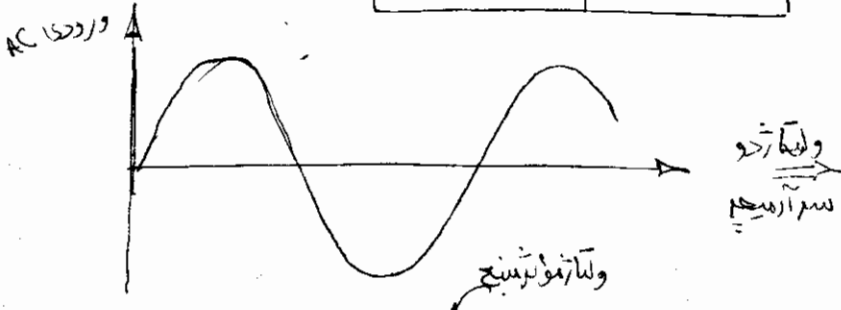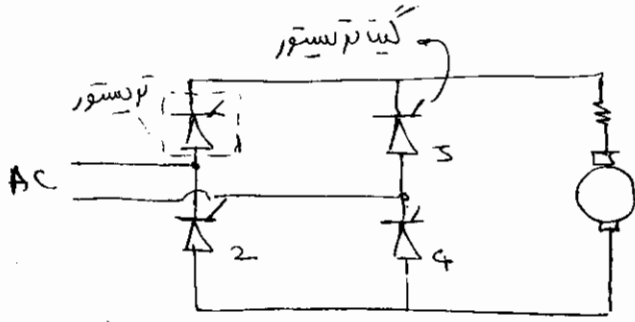

$$V_a = \frac{2\sqrt{2} V_s}{\pi} \cos \alpha$$

برای موتورهای بزرگ از سیستم سه فاز استفاده می‌کنند :

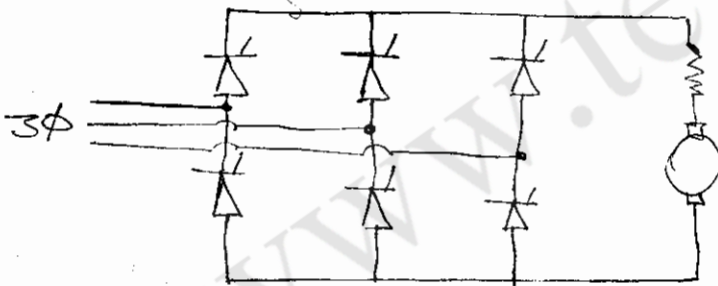


$$V_a = \frac{3\sqrt{3} \sqrt{2} V_s}{\pi} \cos \alpha$$

مشخصه کنترل ولتاژ آرمیچر با منبع ولتاژ متغیر :

$$N = \frac{k_n V_t}{\phi} - \left( \frac{k_n R_a}{k_t \phi^2} \right) \tau$$

$$N = C_1 V_t - C_2 \tau$$


⇒ پارامتر ثابت بودن  $\tau$

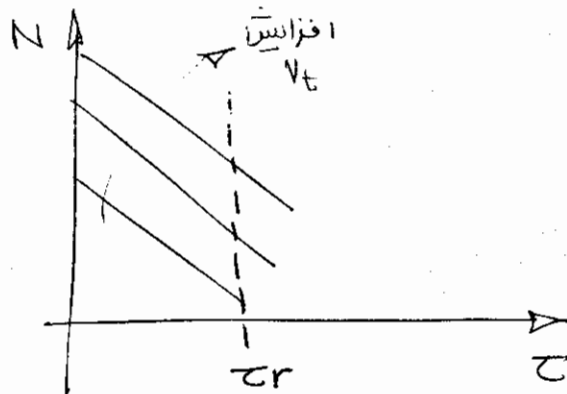

# مشخصه عملکردی موتور DC تحت کنترل:

(۱) کنترل میدان (یا توان ثابت)

(۲) کنترل آرمیچر (یا لستاتور ثابت)

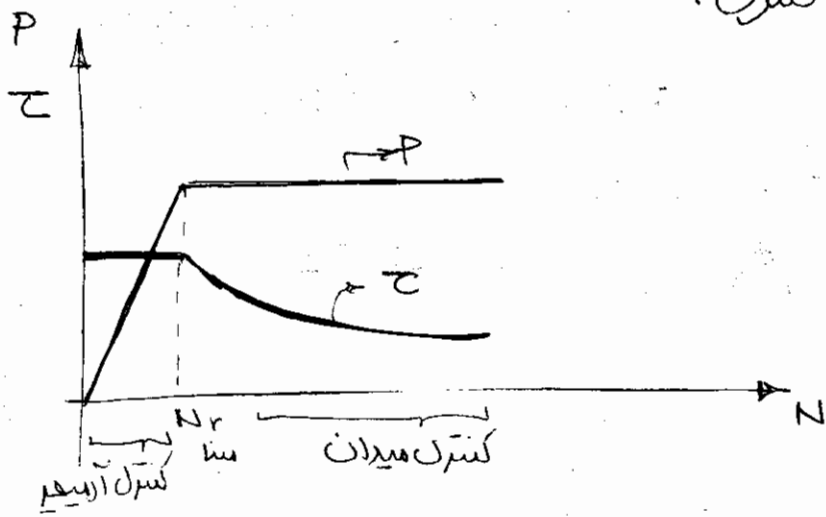

مثال: برای یک سیستم کنترل آرمیچر وارد لستاتور برای کنترل دو ماشین مشابه DC با مقادیر اساسی  $220^V$  و  $15^A$  استناد شده است. مقاومت آرمیچر هر ماشین  $0.4\Omega$  می باشد و مشخصه مشخصه نمودگی برای هر ماشین تحت سرعت  $1500^{rpm}$  برابر جدول زیر است. اگر ترانزیتور این سیستم تحت سرعت  $1500^{rpm}$  با جریان های میدان  $0.15^A$  تا  $1.4^A$  قابل تغییر باشد، در صورتی که جریان میدان موتور برابر با  $0.6^A$  ثابت نگه داشته شود، محدوده سرعت قابل کنترل موتور DC را تحت بار کامل مشخص نماید.

$E_a (V)$	120	160	197	210	220	228	232	236	243	248
$I_f (A)$	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.2	1.4

۱)  $I_{fg} = 0.15$  ,  $N = 1500^{rpm}$   $E_{am} = 60 - I_a(2R_a) = 48^{V}$   $rpm$

$I_{fm} = 0.6$  ,  $N = 1500^{rpm}$   $E_{am} = 210$   $N_{min} = \frac{48}{210} \times 1500 = 343$

۲)  $I_{fg} = 1.4$  ,  $N = 1500^{rpm}$   $E_{am} = 247$   $E_{am} = 247 - 12 = 235$

$N_{max} = \frac{235}{210} \times 1500 = 1680^{rpm}$   $1680 > N_m > 343$

## توقف (ترمز) موتورهای DC:

(۱) قطع تغذیه: (دیگر قابل کنترل نیست، خودی خود می ایستد و وسیله اصطکاک هوا ...)

(۲) ترمز مکانیکی: (چون تلفات انرژی زیاد است مناسب نیست)


(۳) ترمز الکتریکی: (روش فشار مخالف  $plugging$  دارای شوک ناگهانی است).

(۴) ترمز دینامیکی (دارای مقدار تلفات است)

(۵) ترمز تولید مجدد Regenerator (ایده آل ترین ترمز)



### ۱) ترمز فشار مخالف :

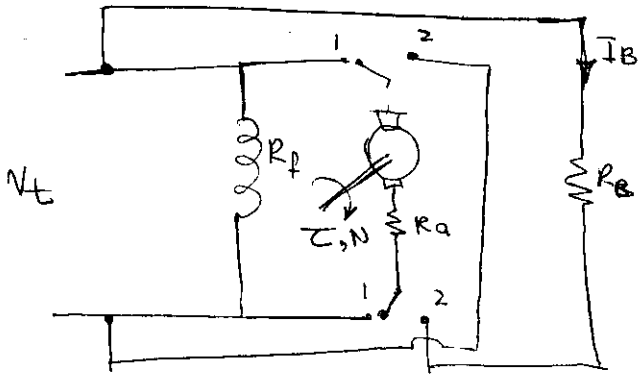

معکوس کردن سرعت است که با معکوس کردن ولتاژ صورت می گیرد.


\* برای اینکه شوک وارده به آرمیچر قابل کنترل باشد  $R_B$  را قدری دهیه یعنی مقاومت محدودکننده جریان ترمزی.

$$I_a = \frac{E_a + V_t}{R_a + R_B}$$

\* مدت زمان ترمزی بسیار کم (توقفا)

\* شوک مکانیکی زیاد، اگر کنترل نشود جهت چرخش موتور معکوس خواهد بود.

### ۲) ترمز دینامیکی :

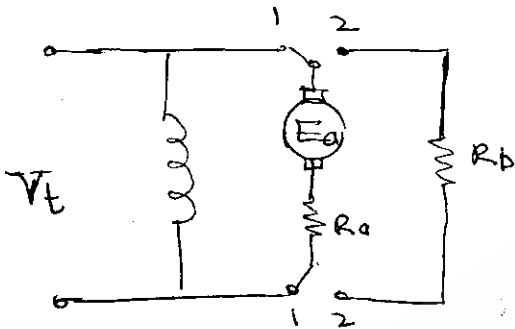


با تغییر حالت از ۱ به ۲، از حالت موتوری به حالت ترمز توری که انرژی جنبشی به مقاومت  $R_B$  انتقال پیدا کند.

\*  $R_B$  کوچکتر زمان توقف کمتر و جریان آرمیچر بیشتر در حالت ترمز خواهد بود.

\* اگر  $I_F$  را نگه داریم، زمان توقف را افزایش داده ایم.


### ۳) ترمز تولید مجدد :

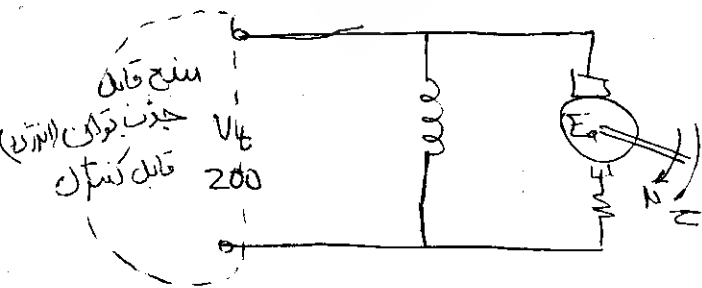


\* در هر روشی که بتوانیم  $E_a$  را بزرگتر از  $V_t$  کنیم می توانیم حالت موتوری را به حالت ژنراتوری تبدیل می کنیم یا اگر سرعت از سرعت اسمی ماستین بیشتر شود.

\* برای نگه داشتن یا ترمزی توانیم مقدار  $V_t$  را کاهش دهیم با کنترل روی  $V_t$  می توانیم سرعت را تنظیم کنیم.

- ۱) افزایش سرعت حرور در شرایط کاری خالص حالت ترمزی ژنراتوری ایجاد کرده و انرژی به منبع برمیگردد.
- ۲) که کردن و تبار منبع تعدیه باعث کاهش سرعت و برنش انرژی به منبع خواهد بود.

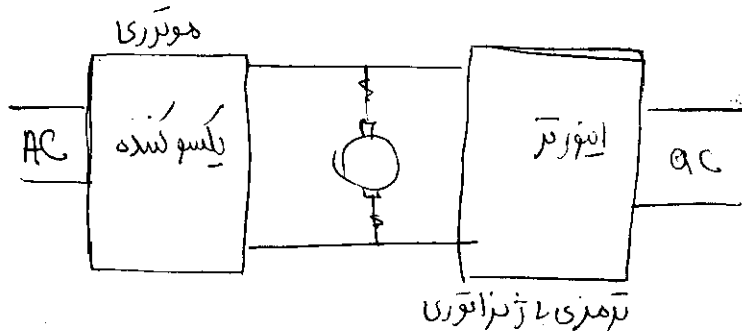

با افزایش زاویه آنتن بزرگتر از  $180^\circ$  حالت اینورتری  
یکسوکنندگی را خواهد داشت

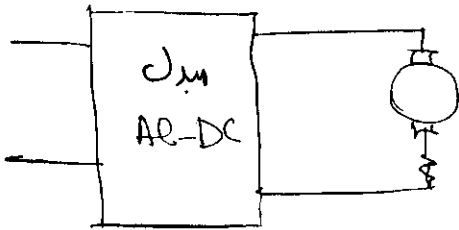

محاسبه تلفات و راندمان :

برای محاسبه تلفات ثابت :

اروشای بار (آزمایش سرویسین) :

مزایا : مصرف انرژی کمتر از حالت بار داری

عیب : تلفات بار سرگردان جز تلفات ثابت محاسبه نمی شود.

۲) روش بار داری (آزمایش های کینسون) :


در حالت تک ماشین مصرف انرژی آزمایش خیلی زیاد است

حالت دو ماشین (روش های کینسون) مصرف انرژی آزمایش که

تلفات بار سرگردان در حالت بار داری ماشین قابل محاسبه در تلفات ثابتی باشد

# روش سوختن:

ماشین DC را به صورت موتور با مدار زیر راه اندازی می‌کنیم و با حالت‌های اسپی (ولتاژ و جریان  $I_f$  و سرعت اسپی)

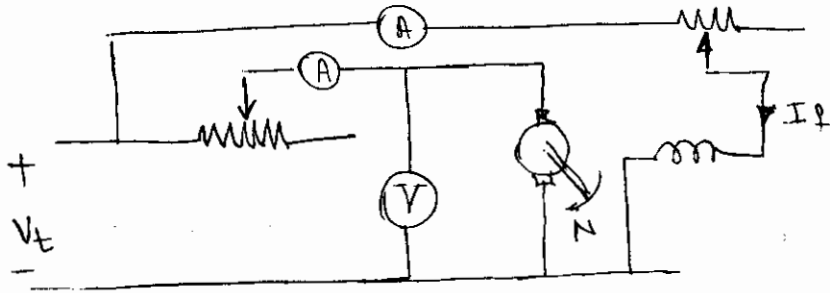

$I_f$   
 $N$   
ولتاژ در پیچ


$$V I_a = P_i + P_{\text{مغ}} + I_a^2 R_a \Rightarrow P_i + P_w = V I_a - I_a^2 R_a = \text{تلفات ثابت}$$

\* عیب این آزمایش این است که در تلفات ثابت، تلفات بار سربگردان محاسبه نمی‌شود.  
تلفات ثابت (مغ)      تلفات ثابت

# روش های یکسو کردن:

طرا بردن دو ماشین مشابه.

راه انداز

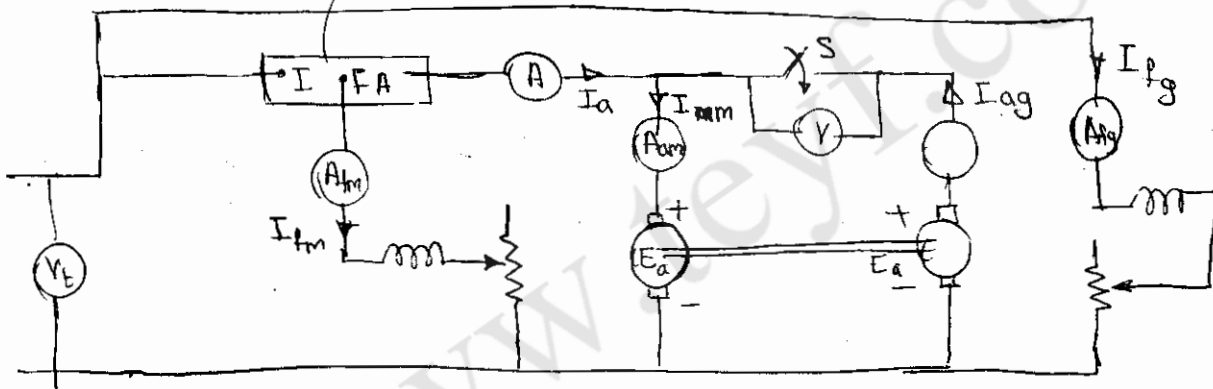

\* کلید که زمانی بسته می‌شود که بولومتر ولتاژهای خواننده هرگاه این ولتاژ معترض شد، زمان بسته شدن کلید است.  
\* دو ماشین داریم که می‌چرخند و دارای تلفاتی هستند، چون موتور از ژنراتور تغذیه می‌شود پس تلفات در دو ماشین از منبع گرفته می‌شود.

$$V_t I_a - I_{am}^2 R_{am} - I_{ag}^2 R_{ag} = \text{تلفات ثابت دو حالت بار داری (برای دو ماشین)}$$

$$I_{fg} > I_{fm}$$


$$\Phi_g > \Phi_m$$

$$\text{تلفات ثابت ژنراتور} = \text{تلفات ثابت موتور} = \frac{\text{تلفات ثابت کل}}{2}$$

$$\eta_m = \frac{V_t I_a - \text{تلفات کل}}{V_t I_a}$$

$$\eta_g = \frac{V_t I_a}{V_t I_a + \text{تلفات کل}}$$

تلفات ثابت = تلفات کل + تلفات آهنی (سخت)

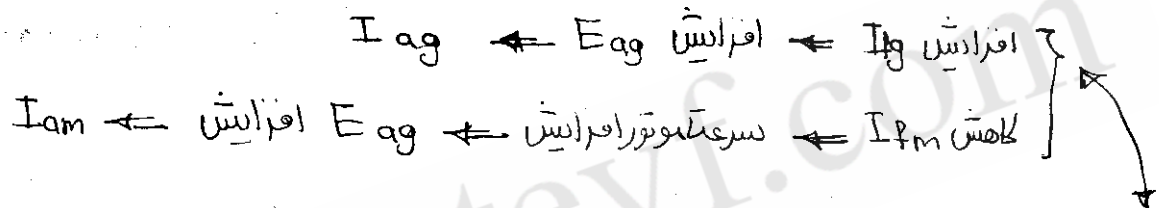

روش تغییر بار ماشین ها ~~مشاوره~~ :

- ۱) افزایش جریان میدان ژنراتور
- ۲) کاهش جریان میدان موتور